

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи №9 «Складальний кресленик»
з дисципліни “Моделювання зварних конструкцій”
для студентів напрямку підготовки 6.050504 «Зварювання»
для всіх форм навчання

2016

Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 «Складальний кресленик» з дисципліни “Моделювання зварних конструкцій” для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» для всіх форм навчання /Укл.: О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с.

Укладачі: О.Є. Капустян, старш. викладач,
Рецензент: А.О. Шумілов, канд. техн. наук, доцент.
Коректор: І.П. Аверченко.
Відповідальний за випуск: О.Є. Капустян

Затверджено
на засіданні кафедри ОТЗВ
Протокол № 8 від 1.06.2016

Затверджено
на засіданні НМК ІФФ
Протокол № 10 від 21.06.2016

ЗМІСТ

1 МЕТА РОБОТИ	4
2 ЗАВДАННЯ	4
3 АЛГОРИТМ РОБОТИ	17
ЛІТЕРАТУРА	30

1 МЕТА РОБОТИ

- **студент повинен знати** види конструкторських документів, суть, призначення та механізм утворення складального кресленника і специфікації, особливості оформлення робочих документів;

- **студент повинен уміти** виконувати складальний кресленник та складати його специфікацію;

- **студент повинен набути навички** компоновки складальних кресленників з використанням робочих кресленників деталей та складання специфікації в КОМПАС-3D.

Головна задача лабораторної роботи - побудувати зображення складального кресленника та створити специфікацію, чітко дотримуючись алгоритму роботи. Про правильність виконаної роботи свідчить синхронізація позицій деталей в складальному кресленнику та специфікації.

2 ЗАВДАННЯ

Змінити буквенний код позначки деталей - рис 2.1-2.10.

Використовуючи кресленники деталей в якості заготовки, аналогічно рис 2.11 побудувати складальний кресленник.

Створити специфікацію до складального кресленника аналогічно рис 2.12.

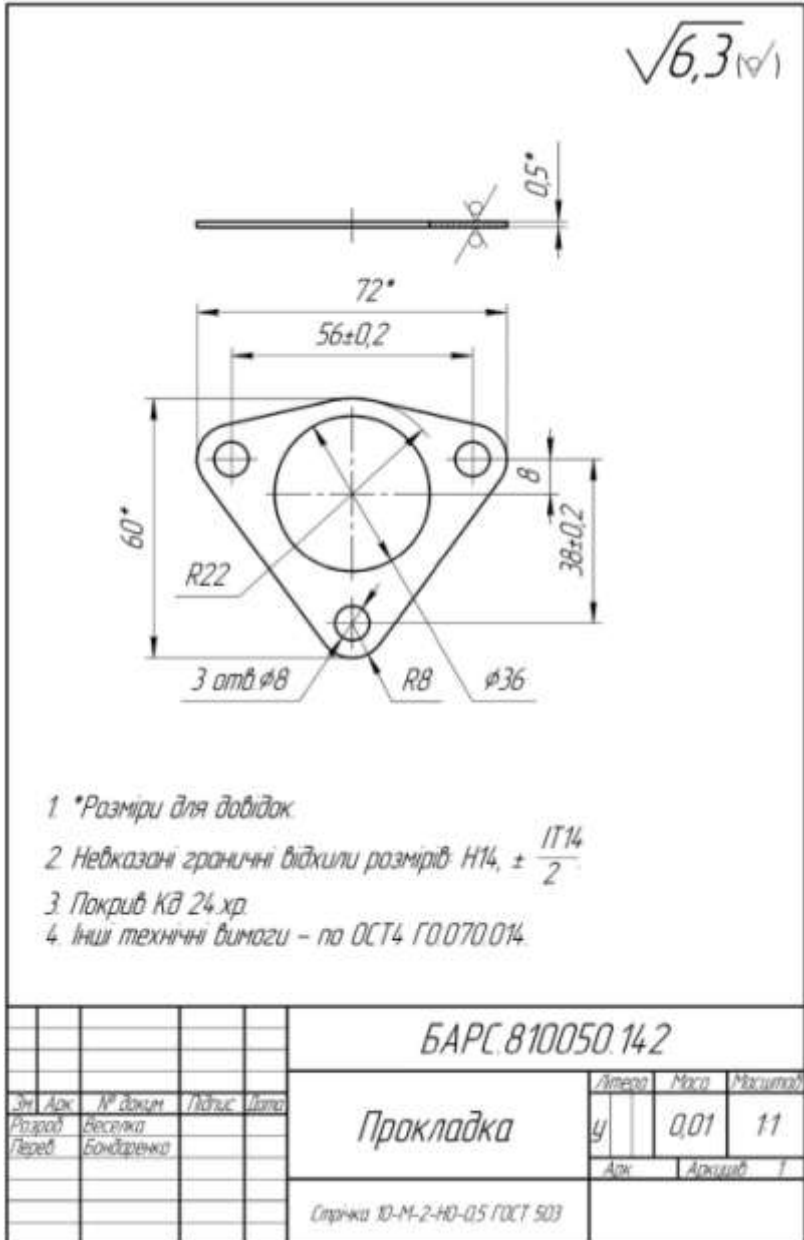



Рисунок 2.2

$\sqrt{6,3}$ (✓)

1. *Разміри для довідок
2. Кількість робочих витків 3
3. Кількість витків подна 5
4. Напрямок навівання лівий
5. Покрий КД12.хр
6. Інші технічні вимоги – по ОСТ4 ГО 070.014.

				КАДР.902436.002				
				Пружина		Діаметр	Маса	Кількість
Эп	Дж	№ докум	Г/М/г	Дата	у	0,02	11	
Резерв	Вислуж				Дж	Держав	Т	
Перед	Бондаренко							
				Пруток 3-Б-І9-Т-У8А ГОСТ 14955				


Рисунок 2.3

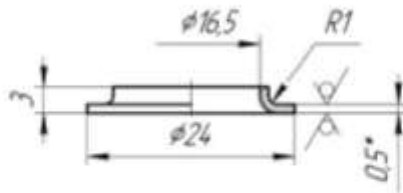$\sqrt{6,3}$ (✓)

- 1 Небказані граничні відхилення розмірів Н14, н14.
 2 Покрив КД 12 хр.
 3 Інші технічні вимоги - по ОСТ 4 ГО 070.014.

					КЕДР.975200.068		
Знак	Акс	№ докум	Габарит	Діаметр	Маса	Міхрометр	
Габарит	Висота	Бандажовка		у	2 з	21	
				Акс	Акс	Т	
				Стрічка 10-М-2-НО-0,5 ГОСТ 503			

Рисунок 2.4

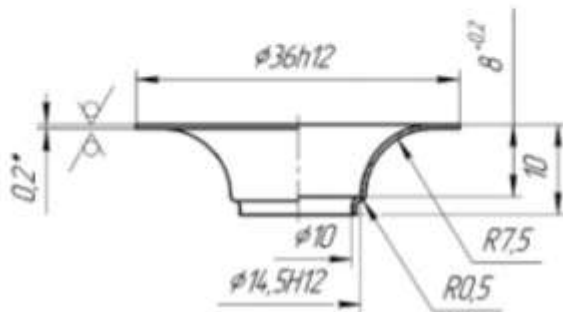$\sqrt{6,3}$ (✓)


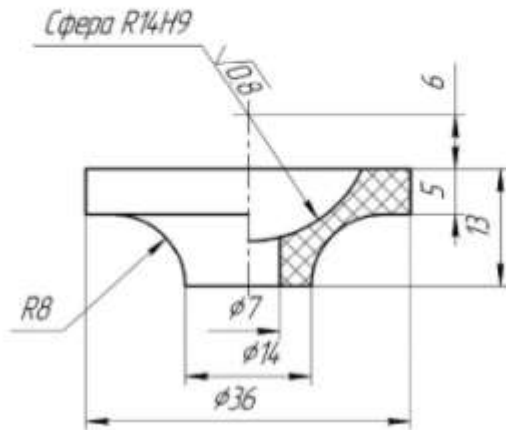
1 *Розмір для довідок

2 Невказані граничні відхилення розмірів Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Інші технічні вимоги - по ОСТ4 ГО.070.14.

				ЛАВР.984210.119			
За Арк	№ докум	Підпис	Дата	Накривка	Листів	Маса	Масштаб
Розроб	Виселка				у	0,01	2:1
Листів	Складання				Арк	Архив	Т
				Стрчка 10-М-2-НО-0,2 ГОСТ 503			


Рисунок 2.5

$\sqrt{3,2}$ (✓)

1. Невказані граничні відхилення розмірів: $H12, h12 \pm \frac{IT12}{2}$.
2. Інші технічні вимоги – по ОСТ4 ГО005051

					МАРС.761824.015			
					Втулка	Літера	Маса	Місцями
Зм	Арк	№ докум	Підпис	Дата		У	0,004	11
Розроб	Висунка				Арк	Листів 1		
Перев	Бондаренко				Поліетилен 178-93К ГОСТ 16336			


Рисунок 2.6

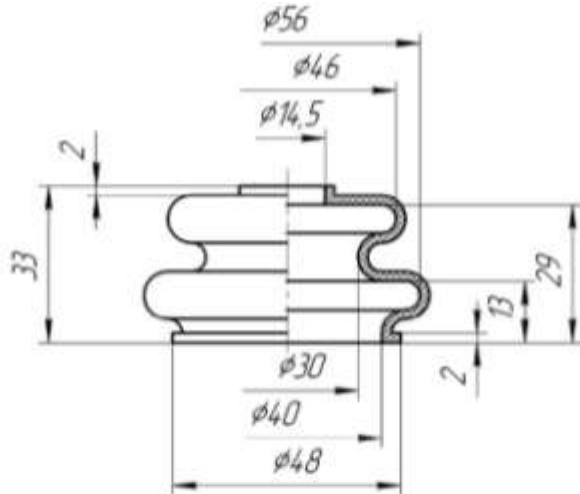

1. Розміри забезпечуються інструментом.
2. Внутрішні радіуси 3 мм.
3. Товщина стінок 2 мм.
4. Граничні відхилення розмірів: $\pm \frac{IT16}{2}$.

				<i>НОРД.963054.240</i>			
Зм	Арк	№ докум	Титул	Дата	Листа	Маса	Масштаб
Розроб	Виселка				у	0,025	1:1
Перев	Бондаренко				Арк	Архив	1
				Сумш гумава ИРП-1265 ТУ38-103321			


Рисунок 2.7

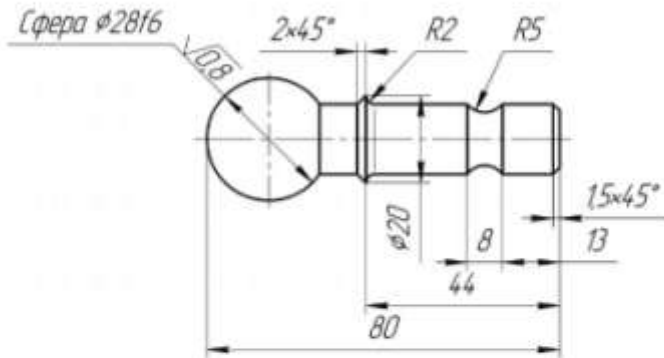$\sqrt{6,3}$ M

1. *Размір для довідок
2. Невказані граничні відхили розмірів: $h14, \pm \frac{IT14}{2}$
3. 50. 55 HRC₃
4. Інші технічні вимоги - по ОСТ4 ГО.070.014.

				РУНО.741765.008						
Зм.	Док.	№	Видан.	Підпис.	Дата.	Шарнір сферичний	Литва	Маса	Масштаб	
Розроб.	Веселко						у	0,18	1:1	
Перед.	Бондаренко						Док.	Архив	1	
				Сталь 45 ГОСТ 1050						

Рисунок 2.8


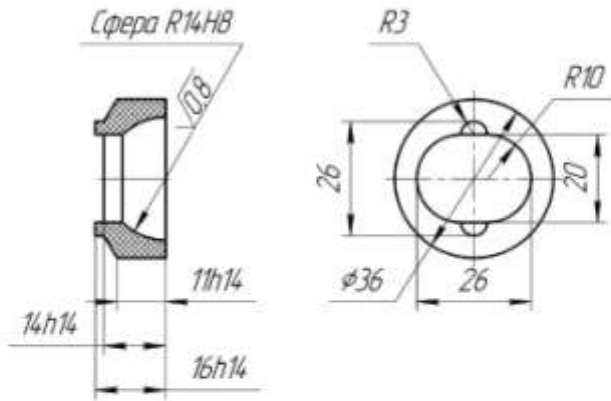
$\sqrt{3,2}$ (✓)

1. Невказані граничні відхилення розмірів $H12$, $h12$, $\pm \frac{IT12}{2}$.
2. Інші технічні вимоги – по ОСТ4 ГО.005.051.


					ЯВІР. 761825.016			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Втулка	Літера	Маса	Масштаб
Розроб	Веселка					у	0,01	11
Перед	Бондаренко				Арк.	Аржшд	1	
					Поліетилен 178-93Ж ГОСТ 16336			

Рисунок 2.9

$\sqrt{6,3}$ M

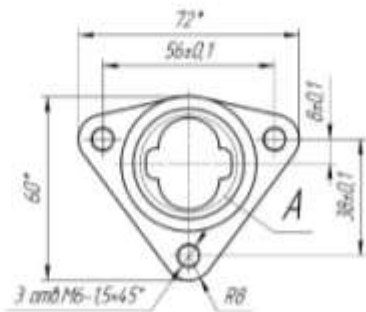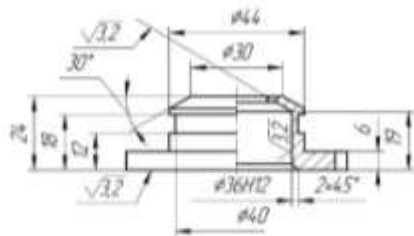



A (2:1)

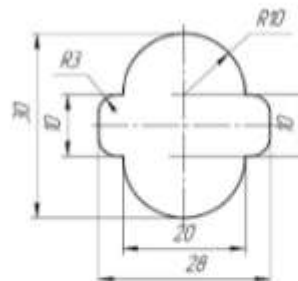

- 1 *Размеры для доводки
- 2 Неказане граничне відхилення розмірів H14, h14
- 3 Поверхів K812 хр
- 4 Для технічних вимірювань - по ГОСТ 10.070.016

				БАЙТ.725402.010		
				Корпус		Листы 11
						11
						1
				Сталь 20 ГОСТ 1050		

Рисунок 2.10

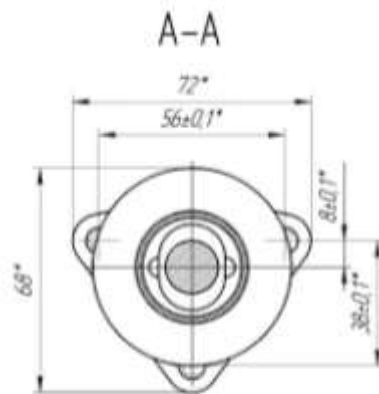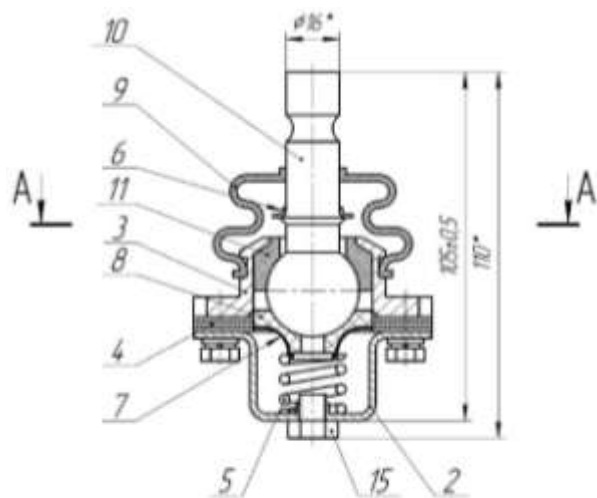

- 1*Размеры для доводки
 2. Сферичну поверхню деталі, поз. 10, виготовити з наскоком ЦНА ТНМ
 3. Інші технічні умови - по ДСТУ ГОСТ 015

				ЛІРА 267420.016СБ		
Дет. код	№ деталі	Листів	Об'єм	Вид	Маса	Місця
Склад	Виробник			у	0,5	11
Лист	Виробник			на	Листів	1
				Опора сферична		
				Складальний кресленик		

Рисунок 2.11

Контракт	Этап	Лист	Познака	Назва	Кільк.	Примітка
				<i>Документація</i>		
А3			<i>ЛІРА.267420.016СБ</i>	<i>Складальний кресленик</i>		
				<i>Деталі</i>		
А4	2А	2	<i>АРФА.984210.120</i>	<i>Накривка</i>	1	
А3	2А	3	<i>БАЙТ.725402.010</i>	<i>Корпус</i>	1	
А4	2А	4	<i>БАРС.810050.142</i>	<i>Прокладка</i>	3	
А4	2А	5	<i>КАДР.902436.002</i>	<i>Пружина</i>	1	
А4	2А	6	<i>КЕДР.975200.068</i>	<i>Накривка</i>	1	
А4	2А	7	<i>ЛАВР.984210.119</i>	<i>Накривка</i>	1	
А4	2А	8	<i>МАРС.761824.015</i>	<i>Втулка</i>	1	
А4	2А	9	<i>НОРД.963054.240</i>	<i>Сильфон</i>	1	
А4	2А	10	<i>РУНО.741765.008</i>	<i>Шарнір сферичний</i>	1	
А4	2А	11	<i>ЯВІР.761825.016</i>	<i>Втулка</i>	1	
				<i>Стандартные изделия</i>		
		14		<i>Болт М6 х 18 ГОСТ 7805-70</i>	3	
	2А	15		<i>Болт М8 х 8 ГОСТ 7805-70</i>	1	
		16		<i>Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70</i>	3	
		17		<i>Шайба 6 ГОСТ 10450-78</i>	3	
			<i>ЛІРА.267420.016</i>			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		
Розроб	Виселка				Листов	Арк.
Перед	Бондаренко				1	2
<i>Опора сферична</i>						

Рисунок 2.12

3 АЛГОРИТМ РОБОТИ

Запустити КОМПАС-3D

Відкрити папку «Лаб. робота №9»

Відкрити папку «Лаб. робота №9». Шлях до папки:

\ «Мой комп'ютер» \ «Локальний диск (D:)» \ Інженерна графіка
 \ \ Лабораторні роботи \ Лаб. робота №9 \

Скопіювати папку ЛІРА.267420.016

Клацнути **ПКМ** на папці «ЛІРА.267420.016».

В контекстному меню, що відкрилось, клацнути ЛКМ на команді «Копировать».

Відкрити свою папку.

Вставити скопійовану папку. Для цього клацнути **ПКМ** і активувати команду «Вставить».

Перейменувати папку ЛІРА.267420.016

Клацнути **ПКМ** на папці. В меню, що відкрилось, клацнути ЛКМ на команді «Переименовать».

Перейменувати папку. Для цього слід змінити буквенний код позначки на свій власний, наприклад: «СОЛО» (цифровий код залишити без змін). Такою буде позначка Вашої специфікації.

Вийти з режиму перейменування - клацнути ЛКМ на полі вікна.

Відкрити кресленики деталей

Відкрити перейменовану папку з деталями.

Виділити всі документи в папці. Для цього клацнути ЛКМ на будь-якому документі.

Одночасно натиснути на клавіатурі клавіші «Ctrl» і «А» (латинська літера).

Натиснути кнопку «Открыть».

Перейменувати деталі

Двічі коротко клацнути ЛКМ на основному написі.

Змінити буквенний код позначки першого відкритого документу на свій власний. Цифровий код залишити без змін.

Заповнити графі «Розроб.» та «Перев.».



[1

Зберегти змінений файл в своїй папці-специфікації під новим ім'ям. Ім'я файлу - це нова позначка даного документу.

Закрити перейменований документ.

Аналогічні дії здійснити з креслениками інших деталей.

Створити новий кресленик

Змінити формат з А4 на А3

Змінити формат з А4 на А3 з горизонтальною орієнтацією.

Оформити основний напис

Аналогічно рис. 2.1 оформити основний напис складального кресленика. Його позначка повинна мати такий же буквенний код, як і у Вашої папки з деталями.

Присвоїти ім'я файлу

Присвоїти ім'я файлу і зберегти його у Вашій папці з деталями до лабораторної роботи №9. Ім'я файлу - це позначка Вашого складального кресленика.

Побудувати головний вид СЕ

Відкрити Вашу папку до лабораторної роботи №9.

Видалити файли «Рис. 2.1-2.10».

Відкрити кресленик першої деталі в списку файлів.

Виділити рамкою зображення розрізу відкритої деталі.

Клацнути **ПКМ** на виділеному зображенні.



Клацнути ЛКМ на команді «Копировать».

Закрити файл.


Вставити скопійоване зображення за межами складального кресленика.

Привести вставлене зображення деталі у відповідність до зображення рис. 2.11:



[ - «Редактирование»] → [ - «Усечь кривую»] →



[Зробити зображення симетричним - кнопка  - «Симметрия» - при необхідності] → [Повернути зображення на потрібний кут – при необхідності]

Готове зображення виділити рамкою.

Клацнути **ПКМ** на виділеному зображенні.

В контекстному меню клацнути ЛКМ на команді «Объединить в макроэлемент». Після цієї операції всі елементи зображення стають єдиним цілим. Якщо виникає потреба зруйнувати мікроелемент, клацнути **ПКМ** на зображенні і вибрати команду «Разрушить».



Відкрити послідовно інші деталі, з якими виконати необхідні дії.

В лівій частині складального кресленника вказати місце розташування осі симетрії головного виду складального кресленника вертикальною допоміжною прямою.


 
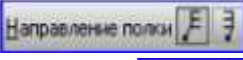

 

Із підготовлених зображень деталей скомпонувати зображення головного виду. Побудову починати з деталі «Шарнір сферичний». При вставці скопійованих зображень контролювати точку вводу. Це - спільна точка суміжних деталей. При відсутності чітко вираженої точки використовувати допоміжні прямі.

Привести зображення складального кресленника у відповідність з рис. 2.11. При необхідності змінити параметри штриховки - «Шаг» та «Угол».

Проставити позиції деталей

Перш ніж приступити до цієї операції, за допомогою допоміжних прямих – кнопки  та  задати місце розташування полиць позиції аналогічно рис. 2.11.

Проставити позиції деталей:

 - «Обозначения»] → [Кнопка  «Обозначение позиций»] → [Відкрити закладку «Параметри»] → [Встановити напрямок полиці -  - та вид виносної лінії позиції (точка чи стрілка) - кнопка ] → [Клацнути ЛКМ на деталі] → [Завершити операцію введення позиції - клацнути ЛКМ на проведеної допоміжній лінії] → [] → [.

Позиції ставити в довільній послідовності.

Увага! Не допускати перетину виносних ліній.


Відстань між сусідніми полицями по вертикалі має бути не менше 10 мм.

Вставити кріпильні деталі

Вказати місце розташування кріпильних деталей

За допомогою допоміжних паралельних прямих вказати місце розташування кріпильних деталей - параметр «Расстояние» має бути 28 мм.

Вставити шайбу ГОСТ10450- 78

Відкрити бібліотеку стандартних виробів - кнопка  [«Машиностроение»] → [«Конструкторская библиотека»] → [«Шайбы»] → [«Плоская шайба» - відкриться вікно (рис. 3.1)]

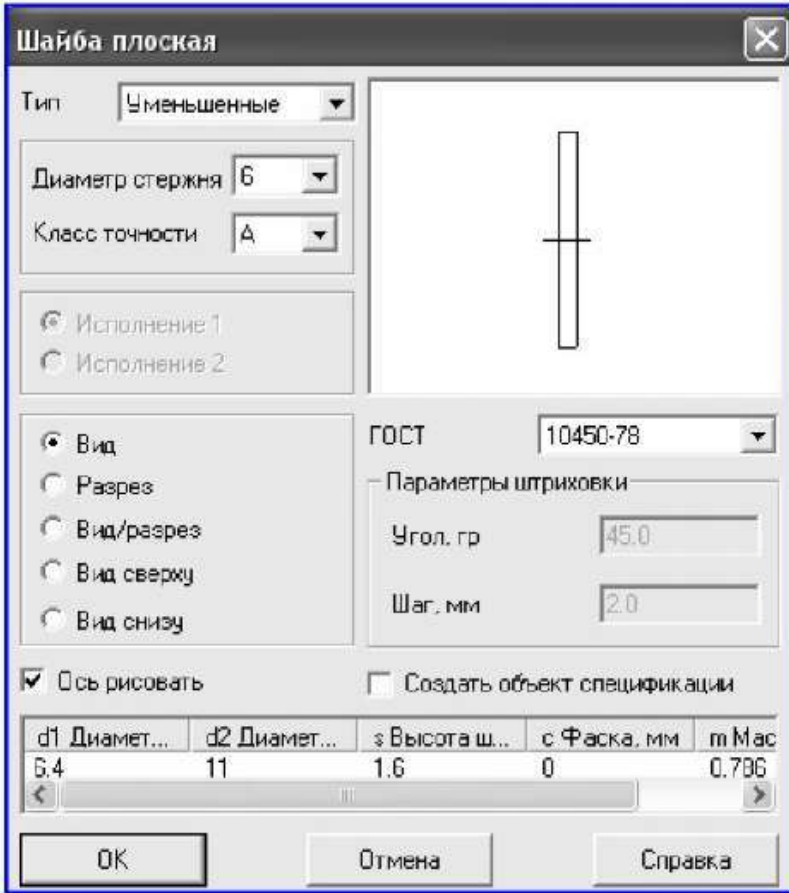


Рисунок 3.1

Відкрити шайбу ГОСТ 10450-78 - вікно «ГОСТ». Вказати діаметр шайби: «Діаметр стержня» - «6». Поставити мітку у вікні опції «Создать объект спецификации». Зняти мітку «Ось рисовать». [«ОК»]

Ввести зображення шайби на СБ - клацнути ЛКМ на допоміжній прямій.

Зафіксувати положення шайби - ще раз клацнути ЛКМ на допоміжній прямій. Після цього відкриється вікно - рис. 3.2.



Рисунок 3.2

В графі «Кільк.» замінити число «1» на «3».

Підтвердити факт введення - кнопка «ОК». В результаті відкриється вікно, рис. 3.3.

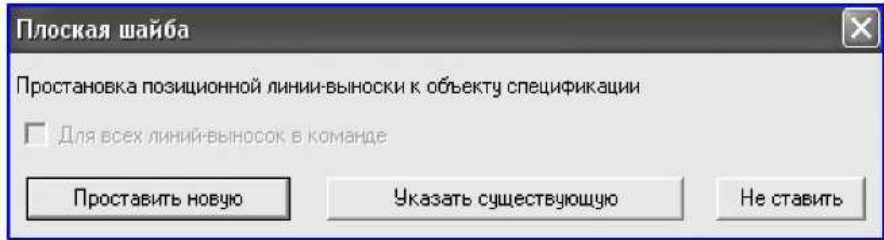


Рисунок 3.3

Натиснути кнопку «Проставить новую».

Поставити позицію шайби на кресленнику. Для цього клацнути ЛКМ на зображенні шайби. Зображення виносної лінії з позицією, яке з'явилося, ввести на полі кресленника. При необхідності змінити напрямок полиці. Зберегти дані - кнопка

Ввести зображення  і в іншому місці. Знову відкриється вікно, рис. 3.1.

[«ОК»]

Клацнути ЛКМ на кнопці «Не ставить».



Вставити шайбу ГОСТ 6402- 70

[«Конструкторская библиотека»] → [«Шайбы»] → [«Шайбы стопорные»] → [«Шайба ГОСТ 6402-70»] → [Вказати діаметр шайби: «Діаметр стержня» - «6»] → [Зняти мітку «Ось рисовать»] → [Поставити мітку в вікні опції «Создать объект спецификации»] → [«ОК»] → [Нанести зображення шайби на СБ] → [Виконати дії,

описані вище]

Вставити болт М6×18 ГОСТ 7805-70

[«Конструкторская библиотека»] → [«Болты»] → [«Болты нормальные»] → [«Болт ГОСТ 7805-70»]

Вказати параметри болта: «Диаметр»: «6»; «Длина»: «18».

Поставити мітку у вікнах опцій «Упрощенно» та «Создать объект спецификации».

Зняти мітку в вікні опції «Стержень рисовать».

[«ОК»] → [Ввести зображення болта на СБ] → [Виконати дії,

аналогічні попереднім] → [

Вставити болт М8×8 ГОСТ 7805-70

Вставити зображення болта М8×8 ГОСТ 7805-70, виконавши дії аналогічні попереднім. Виключення: поставити мітку «Стержень рисовать». Закрити «Менеджер библиотек».

Внести деталі в специфікацію

Виділити певну деталь на головному виді - клацнути ЛКМ. Клацнути ПКМ на зображенні виділеної деталі.

В контекстному меню клацнути ЛКМ на команді «Добавить объект спецификации». В результаті відкриється вікно - рис. 3.4.

Клацнути ЛКМ на кнопці «Детали».

Клацнути ЛКМ на кнопці «Создать». В результаті відкриється вікно, рис. 3.5.

Ввести в специфікацію реквізити деталі: «Формат», «Познака», «Найменування», «Кільк.». В графу «Познака» ввести позначку деталі. [«ОК»]

Ввести в специфікацію реквізити інших деталей

Виконуючи дії аналогічні попереднім, вести в специфікацію реквізити інших деталей.

Створити розділ «Документация»

Виділити рамкою все зображення головного виду. Клацнути ПКМ на виділеному зображенні. «Добавить объект спецификации». Клацнути ЛКМ на папці «Документация». «Создать».

Аналогічно рис. 2.12 оформити розділ «Документация».

[«ОК»]

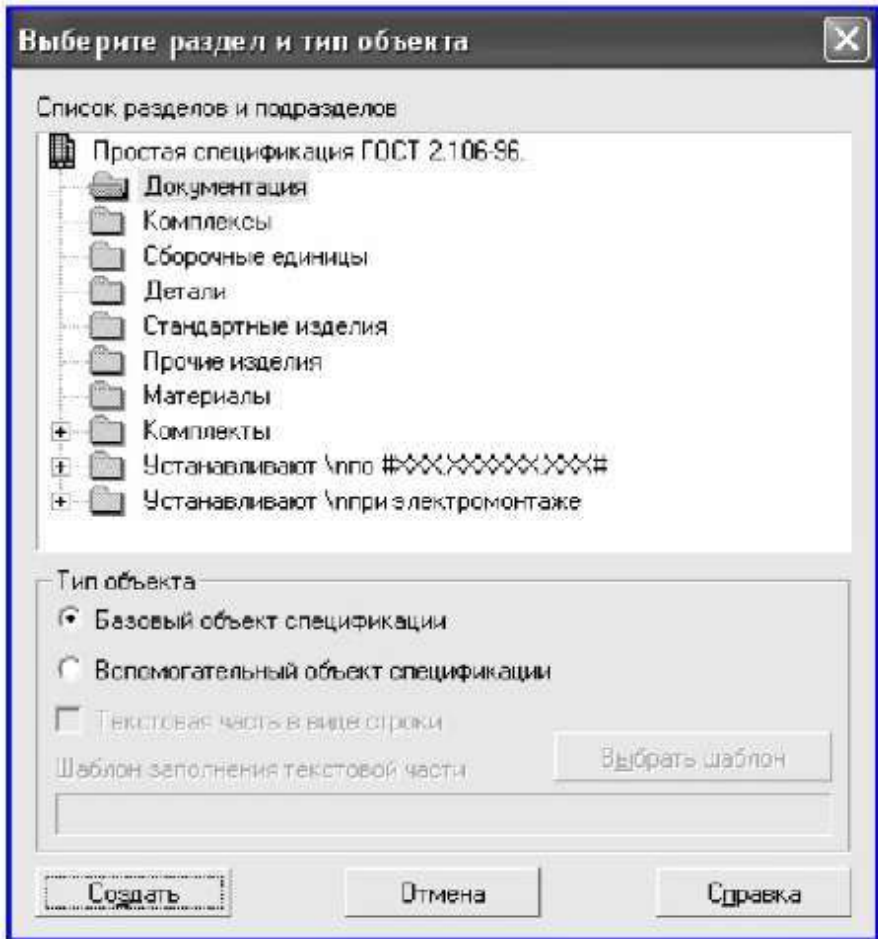


Рисунок 3.4

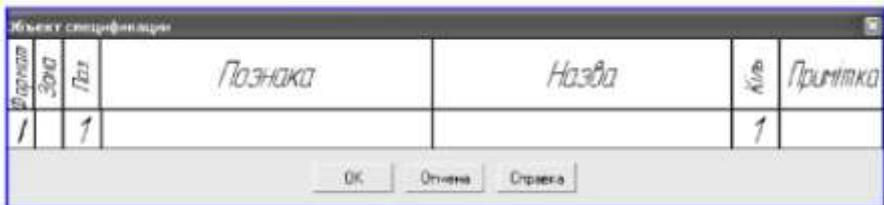


Рисунок 3.5

Синхронізація позицій

Виділити зображення певної деталі на головному виді. Натиснути клавішу «Shift». Не відпускаючи клавішу, клацнути ЛКМ на позиції цієї деталі. В результаті вона також буде виділена.

Клацнути ЛКМ на команді «Спецификация» в рядку меню - відкриється вікно, рис. 3.6.

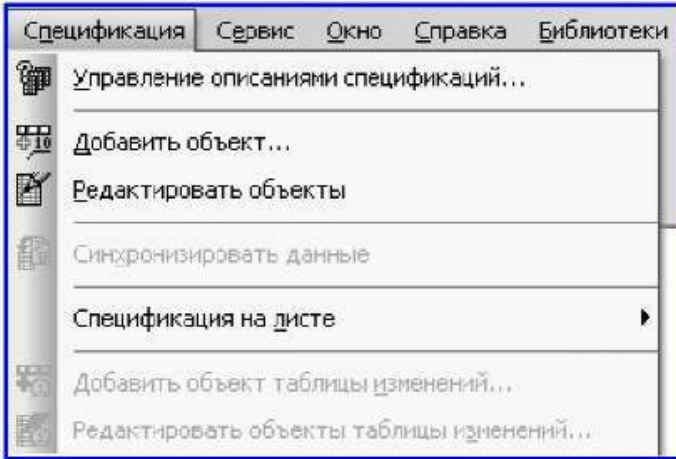


Рисунок 3.6

Клацнути ЛКМ на команді «Редактировать объекты» - відкриється специфікація.

Виділити потрібну деталь і клацнути ПКМ.

В контекстному меню клацнути ЛКМ на команді «Редактировать состав объекта» - відкриється вікно, рис. 3.7.

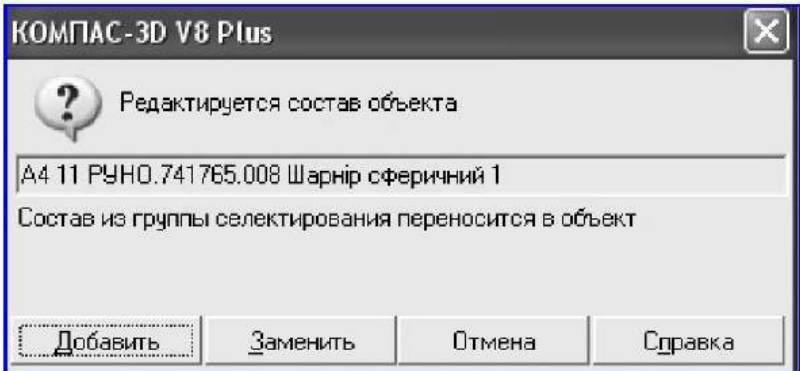


Рисунок 3.7

Клацнути ЛКМ на кнопці «Добавить».

Закрити специфікацію.

Синхронізувати позиції інших елементів специфікації, виконавши описані вище дії.

Створити нову специфікацію

Режим формування специфікації, описаний вище, називається підлеглим. Це - ще не специфікація. Для створення справжньої специфікації виконати такі дії:



[ - «Создать»] → [«Спецификация»] → [«ОК»]

В результаті на екрані з'явився пустий бланк специфікації.

Присвоїти ім'я специфікації. Ім'я файлу - позначка складального кресленика без шифру СБ.

Настроїти специфікацію



Клацнути ЛКМ на кнопці  - «Настройка спецификации». В результаті відкриється вікно, рис. 3.8.

Поставити мітки в вікнах опцій:

«Связь сборки или чертежа со спецификацией».

«Связь с расчетом позиций».

«Рассчитывать позиции».

Зняти мітку у вікні опції «Рассчитывать зоны».

[«ОК»]

Клацнути **ПКМ** на полі специфікації.

В контекстному меню клацнути ЛКМ на команді «Управление чертежами сборки». В результаті відкриється вікно, рис. 3.9.



Клацнути ЛКМ на кнопці  - «Подключить документ». В результаті відкриється вікно відкриття файлів.

Відкрити свій складальний кресленик - клацнути ЛКМ.

[«Выход»]

В результаті всі об'єкти віртуальної специфікації увійшли до реальної.

Синхронізувати номери позицій в специфікації та СБ

Синхронізувати номери позицій в специфікації та СБ. Для цього клацнути **ПКМ** на будь-якому рядку специфікації. В меню, що відкрилось, клацнути ЛКМ на команді «Синхронизировать данные».

В результаті відкриється вікно, рис. 3.10.

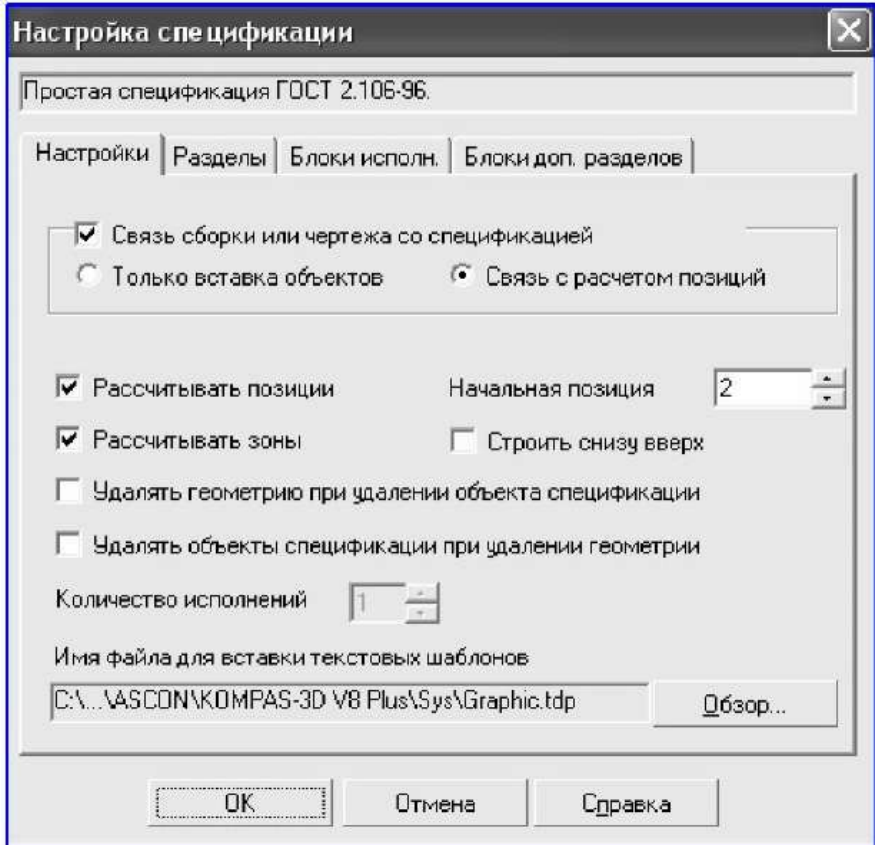



Рисунок 3.8

В результаті цієї операції однойменні номера позицій в специфікації та складального кресленника стануть однаковими.

Видалити об'єкти специфікації

Клацнути ЛКМ на кнопці  - «Показать все объекты». Клацнути ЛКМ на рядку, який потрібно видалити, - він стане чорного кольору. Видалити рядок - натиснути клавішу «Delete».

Підтвердити факт видалення об'єкту - натиснути кнопку «Да» у вікні, яке при цьому відкривається.

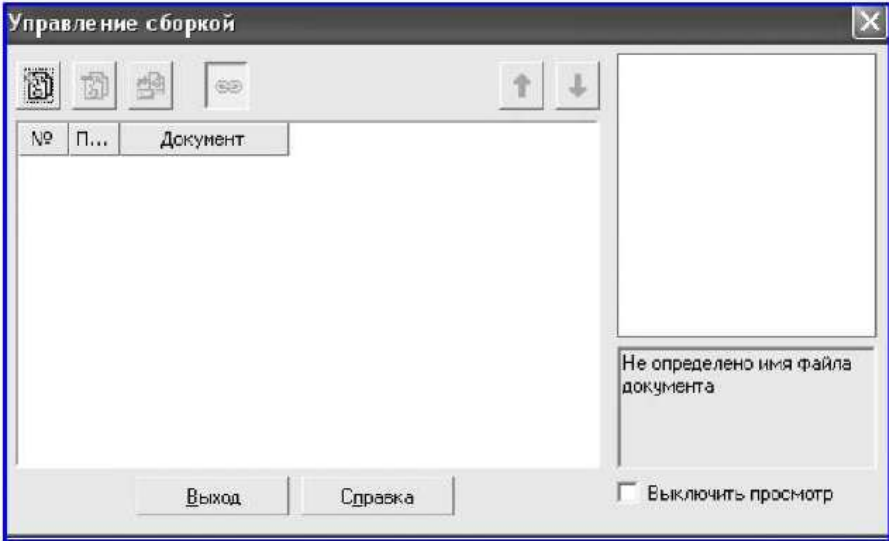


Рисунок 3.9




Рисунок 3.10

[«OK»]

Внесения змін у специфікацію

Двічі коротко клацнути ЛКМ на рядку і внести зміни.

Зберегти внесені зміни – кнопка 

[Закрити специфікацію] → [«Да»] → [«OK»]

Оформити основний напис специфікації

[Кнопка «Вид» в рядку меню - рис. 3.11] → [«Разметка страниц»] → [Оформити основний напис аналогічно рис.2.12] →



Зберегти внесені зміни. Закрити специфікацію.

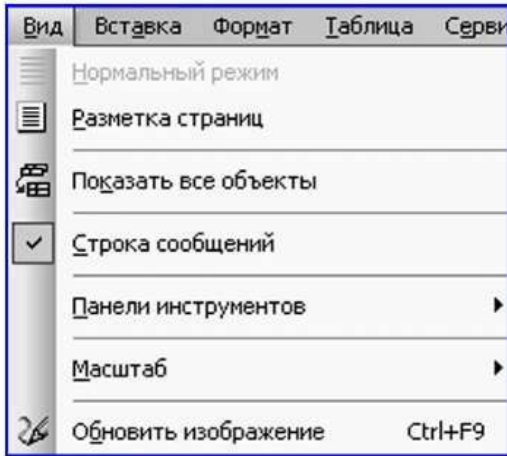






Рисунок 3.11


Нанести розміри


За допомогою паралельних допоміжних прямих вказати місце розташування розмірів «105±0,5», «110*», «Ø16*».

Розмір «105 ±0,5»

[ - «Размеры»] → [ - «Линейный размер»] → [ - «Вертикальный»] → [Вікно «Текст»] → [Зняти «галочку» у вікні «Авто»] → [У вікні «Значение» ввести розмір «105»] → [У вікні «Отклонение» вставити величину граничного відхилення «0,5»] → [Натиснути кнопку зі знаком «±»] → [Поставити «галочку» в вікні команди «Включить»] → [«ОК»] → [Нанести розмір на складальний кресленик] → []

Розмір «110*»

[ - «Размеры»] → [«Линейный размер»] → [«Вертикальный»] → [Вікно «Текст»] → [Зняти «галочку» у вікні «Авто»] → [В вікні «Значение» ввести розмір «110»] → [Параметр «Отклонения» має бути відключеним (без «галочки»)] → [Клацнути ЛКМ у вікні опції «Текст после»] → [«Вставить»] → [«Спецзнак»] → [«Простановка размеров»] → [Перемістити лінійку прокрутки вниз] → [«Звезда с индексом»] [Виділити знак «*»] → [«ОК»] → [Нанести на



СБ розмір «110*») → []

Розмір «016*»

[ - «Размеры»] → [ - «Линейный размер»] → [ - «Горизонтальный»] → [«Текст»] → [Поставити мітку у вікні опції «Символ» біля знаку діаметра «Ø»] → [Клацнути ЛКМ у вікні опції «Текст после»] → [«Вставить»] → [«Спецзнак»] → [«Простановка размеров»] [«Звезда с индексом»] → [Виділити знак«*»] → [«ОК»] → [«ОК»] → [Нанести на СБ розмір «016*»] → []

Виконати розріз «А-А»

Аналогічно рис. 2.11 задати місце розташування січної площини розрізу «А-А» горизонтальною допоміжною прямою. Провести розріз «А-А»:

[Кнопка-перемикач  - «Обозначения»] → [Кнопка  - «Линия разреза»] → [Клацнути послідовно ЛКМ в точках розміщення розмірених ліній]

Для зображення розрізу «А-А» в якості заготовки використати зображення виду зверху корпусу, рис. 2.10, та розміри сильфону в площині розрізу «А-А», рис. 2.7.

Об'єднати позиції кріпильних деталей


Об'єднати позиції кріпильних деталей в єдиний блок. Для цього двічі клацнути ЛКМ на позиції нижньої кришки, рис. 2.1.

Відкрити вікно «Текст».

Поставити курсор в кінці номера позиції і натиснути клавішу «Enter».

Аналогічно рис. 2.11 вести позицію болтів М6х18 та їх кількість.

Аналогічно вести позиції шайб.

[«ОК»] → []

Видалити позиції кріпильних деталей, проведених раніше безпосередньо до самих кріпильних деталей.

Вести технічні вимоги

Над основним написом ввести текст технічних вимог - кнопка



в режимі «Обозначение» - кнопка . Шрифт тексту – 5 мм

Оформити основний напис
Закрити файл
Закрити систему КОМПАС-3D [1].

ЛІТЕРАТУРА

1. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп'ютерна графіка: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с.